

Quick Guide

PowerPanel® Business 4.x

Remote

Quick Guide für Windows Server 2025
& Windows Hyper-V
& Hyper-V Cluster

Shutdown VMs & NAS via CyberPower PowerPanel® Business 4.x mit Skript



Inhaltsverzeichnis

1.	Inst	tallation der CyberPower Panel® Business REMOTE	4
2.	Leis	stungskonfiguration – USV-Verbindung	8
3.	Übe	erprüfung der Verbindung zur USV	9
4.	TIP	P: Wie finden Sie Ihre RMCARD per PowerPanel® Business Remote	10
5.	Kor	nfiguration PowerPanel® Business Remote Funktionen	13
5	.1.	Konfiguration und Bedeutung der Shutdown Ereignisse	13
5.2.		Konfiguration der Anforderungen für das Herunterfahren des Rechners	14
5	5.3.	Szenario 1 Herunterfahren des Rechners X-Minuten nach Stromausfall	15
5.3	3.1.	Beispiel Shutdown nach 10 Minuten Stromausfall	15
Z	eitlin	ie Beispiel Stromausfall Auswahl Shutdown Ereignis: Stromausfall	16
5	5.4.	Szenario 2 Herunterfahren des Rechners bei niedriger Batteriekapazität %	17
5.4	l.1.	Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität	17
5.4	1.2.	Beispiel Shutdown bei X % Batteriekapazität	18
6.	USI	/ ausschalten	21
7.	Shu	itdown VM mit der PowerPanel® Business 4.x Remote & Skript	22
7	'.1.	Beispiele von stop-testVM.cmd	22
7.1.1.		Für eine VM:	22
7.1	L.2.	Für mehrere VM	22
7.1	L.3.	Mehrere VMs mit Verzögerung herunterfahren.	23
8.		itdown VM and Stop Hyper-V Cluster mit der PowerPanel® Business 4.x Rem ipt	
8	3.1.	Beispiel:	24
9.	Her	runterfahren des NAS mit der PowerPanel® Business 4.x Remote & Skript	28
9	.1.	Vorbereitung	28
9	.2.	SNMPv1	29
9	.3.	SNMPv3	30



9.4.	Navigieren Sie nun zur Weboberfläche des NAS.	31
9.4.1.	QNAP	31
9.5.	Synology	33
9.5.1.	Aktivierung SSH-Dienst	33
9.6.	Herunterfahren SSH-Tool	35
9.7.	Editieren externen Befehl der Power Panel Business Edition für Windows	35




1. Installation der CyberPower Panel® Business REMOTE

1. Laden Sie die CyberPower PowerPanel® Business 4.x Software, von der Website herunter:

PowerPanel Business 4 for Windows - Software | CyberPower

2. Installation von PowerPanel® Business REMOTE 4.x starten

Wählen Sie die Sprache aus.

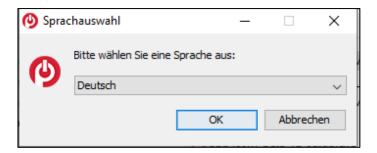


Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.






Wählen Sie einen Speicherort für die Software aus.

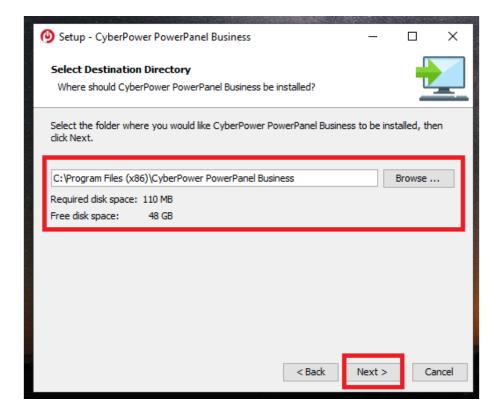

Wählen Sie als Installationsversion "REMOTE" aus.

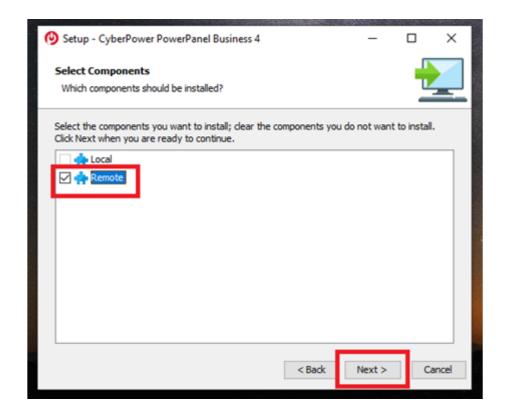




Warten Sie auf der Installation der CyberPower PowerPanel® Business 4.x auf Ihrem Computer:



Installation der CyberPower PowerPanel® Business 4.x ist abgeschlossen

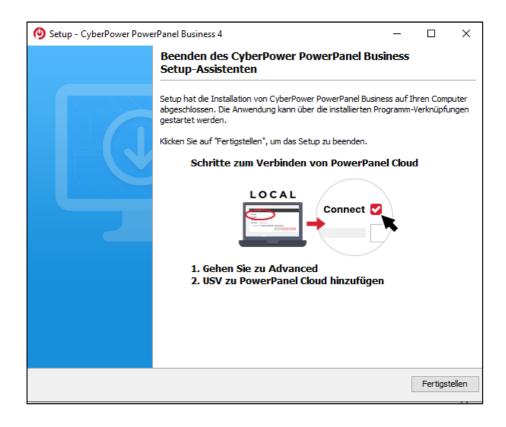





3. Rufen Sie die CyberPower PowerPanel® Business 4.x Software

a. Direkt über der Weboberfläche via http://localhost:3052/remote

Standard-Login und Passwort sind: admin/admin

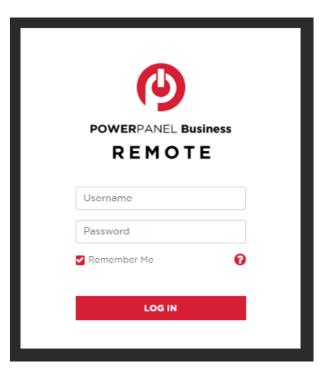

b. auf das Windows-Startmenu:

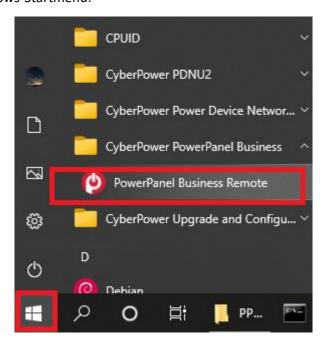




2. Leistungskonfiguration – USV-Verbindung

Klicken Sie in der Weboberfläche auf Leistungskonfiguration und wählen Sie USV-Adresse.

Wählen Sie die IP-Adresse der in den USV installierten RMCARD ein und bei Bedarf den **USV Ausgang** und bestätigen Sie mit **Übernehmen.**

Im folgenden Bild wurde als Beispiel <u>die IP-Adresse der RMCARD in der USV und der USV-Ausgang</u> eingestellt.

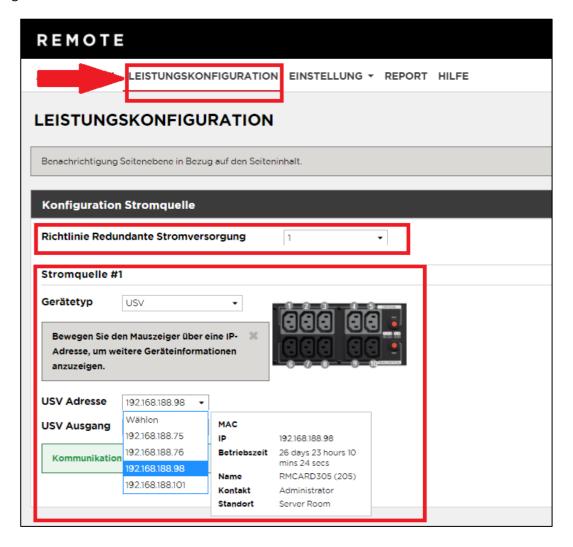




3. Überprüfung der Verbindung zur USV

Klicken Sie in der Weboberfläche auf Anzeigetafel.

Sie sollten hier alle USV-Information sehen und die IP-Adresse die IP-Adresse der RMCARD in der USV.

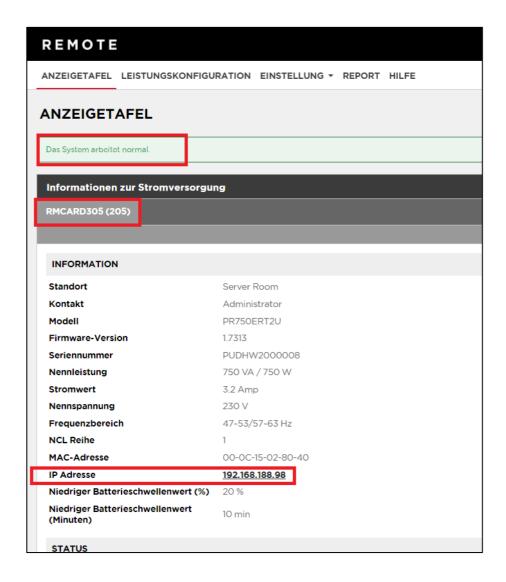

Hinweis: Hier wird die IP-Adresse der RMCARD angezeigt. Diese wird zur Konfiguration der USV benötigt.




4. TIPP: Wie finden Sie Ihre RMCARD per PowerPanel® Business Remote

- **1.** Laden Sie die PowerPanel®Business 4.4 Software, von der Website https://www.cyberpower.com/de/de/download herunter
- **2.** Installieren Sie den PowerPanel® Business 4 REMOTE auf dem Server.
- 3. Konfiguration Windows Firewall.


Unter "Systemsteurung" >> "Alle Systemsteurungselemente">> "Windows Defender Firewall" >> "Zugelassene Apps" aktivieren Sie auf "CyberPowerPanel® Business die Optionen "Privat" und "Öffentlich".

4. Wählen Sie unter "Einstellung">>"Netzwerkkonfigurationen" >> "Netzwerkkonfigurationen" die "Host-IP Konfiguration" auf.

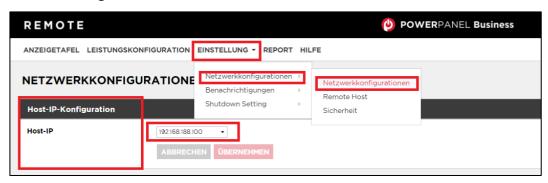


5. Legen Sie unter "Einstellung">>"Netzwerkkonfigurationen" >> "Remote Host" den "Auto-Scan Bereich">> auf "Custom" fest und weisen Sie den IP-Bereich der in der USV installierten RMCARD zu.

Klicken Sie nach der Konfiguration auf "Übernehmen".

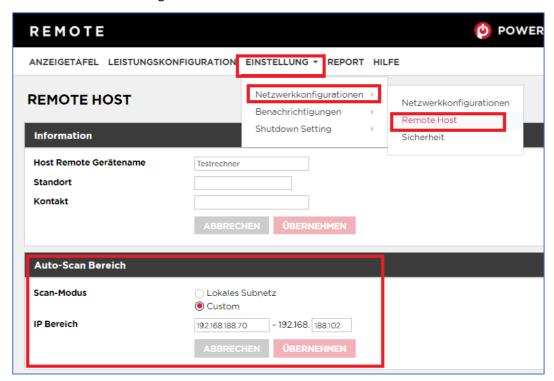




- **6.** Legen Sie unter "Leistungskonfiguration">>"Konfiguration Stromversorgung" die "Richtlinie Redundante Stromversorgung" auf "1" und "Gerätetyp" auf "USV" fest und weisen Sie die IP-Adresse der in der USV installierten RMCARD zu.
- 7. Klicken Sie nach der Konfiguration auf "Verbinden".
- 8. Die Einstellung ist wirksam, wenn ein grünes "Kommunikation hergestellt" angezeigt wird.

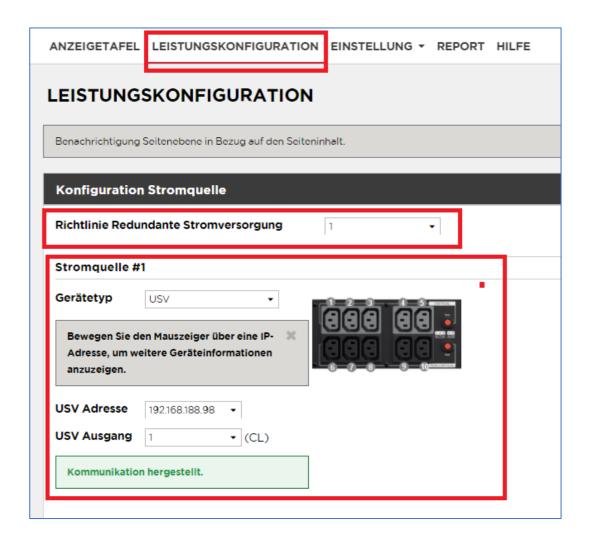



9. Überprüfen Sie die Einstellung unter "Anzeigetafel", wenn ein grünes "Das System arbeitet normal" und die Informationen von der in der USV installierten RMCARD unter dem Punkt "Informationen zur Stromversorgung" angezeigt werden.

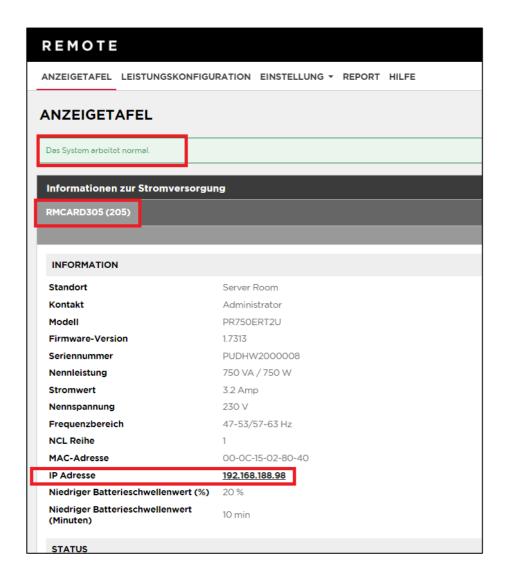




5. Konfiguration PowerPanel® Business Remote Funktionen

Im folgenden Teil wird <u>nicht</u> auf den vollen Umfang, sondern nur auf einen wichtigen Teil der *PowerPanel® Business REMOTE Funktionen* eingegangen:

5.1. Konfiguration und Bedeutung der Shutdown Ereignisse

Klicken Sie nach dem Login in der Weboberfläche auf *Einstellung* und wählen *Shutdown Setting>>Shutdown Ereignisse*


(Die grünen Haken sowie die erfolgreich geladenen USV-Informationen in der Info-Leiste links, sind übrigens ein Indikator für die erfolgreiche Verbindung von der PowerPanel® Software mit der USV.)

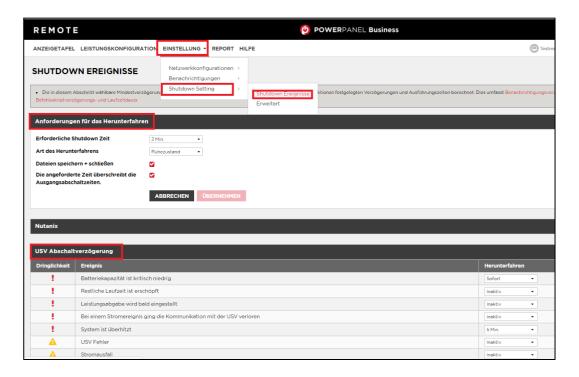



5.2. Konfiguration der Anforderungen für das Herunterfahren des Rechners

Konfigurieren Sie das Herunterfahren des Rechners entsprechend den einzelnen Ereignissen nach Ihrem Bedarf und bestätigen Sie nach Abschluss mit **Übernehmen**.

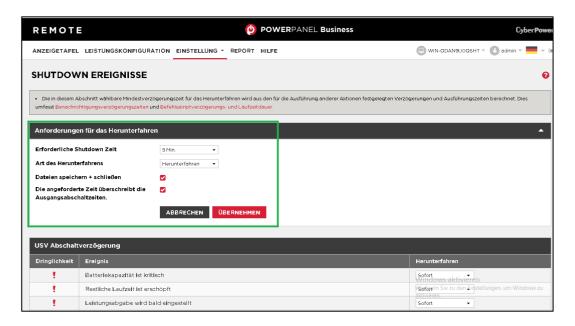

Erforderliche Shutdown Zeit:

Der Wert ist für das Ereignis "Restliche Laufzeit ist erschöpft" vorgesehen. Bei Erreichen des festgelegten Wertes der Restlaufzeit der USV, wird bei aktiviertem Ereignis der Shutdown ausgeführt.

Art des Herunterfahrens:

Shutdown oder Hibernation (Herunterfahren oder Ruhezustand)

Dateien speichern und schließen:

Dokumente können automatisch, entsprechend den Vorgaben im Office Programm, geschlossen und gespeichert werden.




5.3. Szenario 1 Herunterfahren des Rechners X-Minuten nach Stromausfall

5.3.1. Beispiel Shutdown nach 10 Minuten Stromausfall.

Einstellungen:

1. USV-Abschaltverzögerung


Ereignis Stromausfall: Verzögerung 10 Minuten

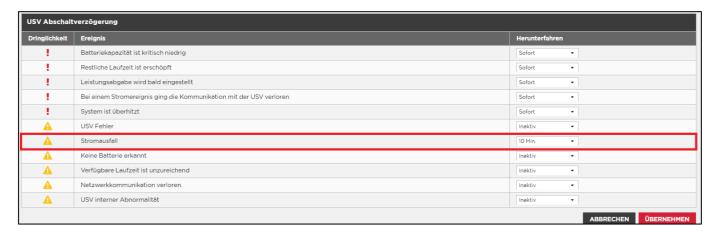

2. Anforderungen für das Herunterfahren des lokalen Hosts

Benötigte Shutdown Zeit: 5 Minuten,

USV-Ausschalten

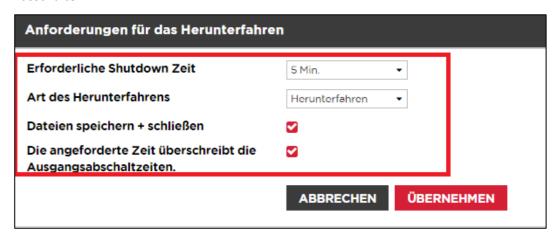

Stromausfall 15:00

15:10 Shutdown des OS startet

15:15 Shutdown der USV wird eingeleitet

15.15 -15.17 Wartezeit der Ausschaltung (Wartezeit kann nicht verändert werden)

15:17 USV geht aus



Zeitlinie Beispiel Stromausfall Auswahl Shutdown Ereignis: Stromausfall



Hinweis: Kommt zwischen dem Ereignis Stromausfall und Verzögerung der Strom wieder, wird der Shutdown abgebrochen.

Kommt zwischen dem Shutdown und der Abschaltverzögerung der Strom wieder geht die USV in Netzbetrieb und Rebootet nach der Verzögerungszeit.



5.4. Szenario 2 Herunterfahren des Rechners bei niedriger Batteriekapazität %

5.4.1. Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität

Die Konfiguration des Schwellwertes für niedrige Batteriekapazität erfolgt über die RMCARD in der USV (Die IP-Adresse finden Sie über die Anzeigetafel)

Verbinden Sie sich jetzt remote mit der USV.

Standardmäßiger Login und Passwort lautet: admin/admin




- 1. Klicken Sie in der Weboberfläche auf USV und wählen Konfiguration
- 2. Unter **Batterie** stellen Sie der **Schwellwert für niedrige Batteriekapazität in** und bestätigen Sie mit **Übernehmen.**



5.4.2. Beispiel Shutdown bei X % Batteriekapazität

Im Bild wurde als Beispiel die niedrige Batteriekapazität auf 65% eingestellt

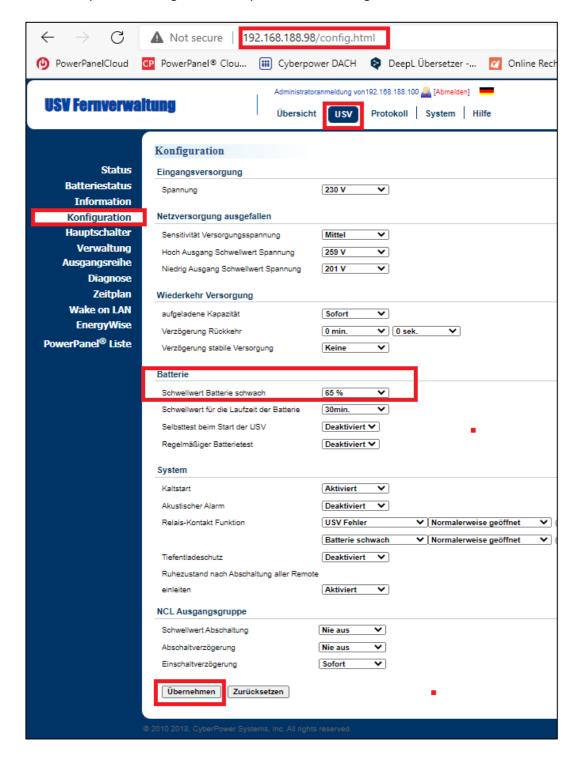





Die Verwendung des Schwellwerts Batteriekapazität zum Shutdown bei kritischer Batteriezustand ist nicht empfohlen, weil ein Prozentwert keine Laufzeit in Minuten darstellen kann. Der Wert sollte nur als Wert zum Schutz einer Komplettentladung genutzt werden. Empfohlen als Wert 20%.

Einstellungen:

1. USV-Abschaltverzögerung

Aktivieren Sie das Ereignis "Batteriekapazität ist kritisch niedrig" auf "Sofort".



2. Anforderungen für das Herunterfahren des lokalen Hosts

Benötigte Shutdown Zeit: 10 Minuten,

USV-Ausschalten



Stromausfall 15:00

15.25 Restlaufzeit 65% erreicht, Shutdown des OS wird eingeleitet (die USV rechnet 2 Min Sicherheitsverzögerung)



15:25 - 15:35 Wartezeit in der das OS herunterfahren soll (entsprechend der Einstellung beträgt die benötigte Shutdownzeit 10 Min)

15:35 Shutdown der USV wird eingeleitet

15.37 USV geht aus

Hinweis: Kommt zwischen dem Ereignis Stromausfall und erreichter Restlaufzeit zum Shutdown der Strom wieder, wird der Shutdown abgebrochen.


Kommt zwischen dem Shutdown und der Abschaltverzögerung der Strom wieder geht die USV in den Netzbetrieb über und rebootet nach der Verzögerungszeit.



6. USV ausschalten

Dieses muss ebenfalls über die RMCARD aktiviert werden.

- 1. Klicken Sie in der Weboberfläche auf **USV** und wählen **Konfiguration**
- 2. Unter "Ruhezustand nach Abschaltung …" stellen Sie auf aktiviert ein und bestätigen mit Übernehmen

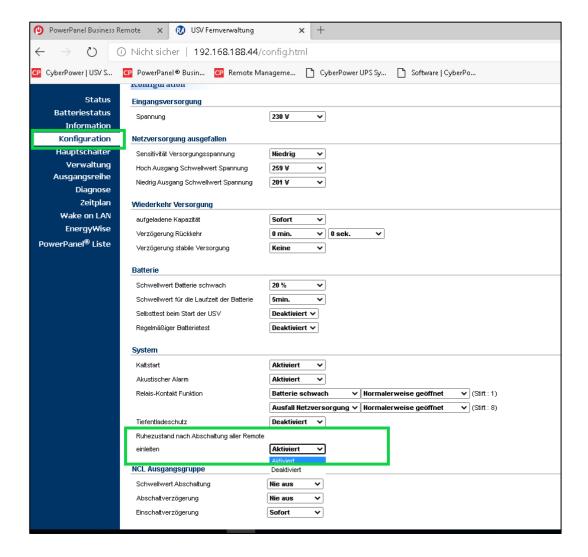


Achtung: Nach erfolgtem Shutdown (des/der mit der RMCARD verbundenen Rechner) wird die USV mit einer Verzögerung von 2 Minuten ausgeschaltet. (Diese Verzögerung ist nicht einstellbar, sondern fest auf 2 Minuten eingestellt)



7. Shutdown VM mit der PowerPanel® Business 4.x Remote & Skript

- 1. Geben Sie http://127.0.0.1:3052/ oder localhost:3052/remotel in die Adresse des Webbrowsers auf dem lokalen Computer ein, um auf die PowerPanel® Business 4 Edition-Webseite zuzugreifen.
- 2. Klicken Sie nach dem Login in der Weboberfläche auf Einstellung und wählen "Erweitert"
- 3. Aktivieren Sie das Ereignis "Stromausfall" und wählen Sie Ihre "**stop-testVM.cmd**". Sie können auch die Dauer und die Verzögerung Ihrer VM anpassen.

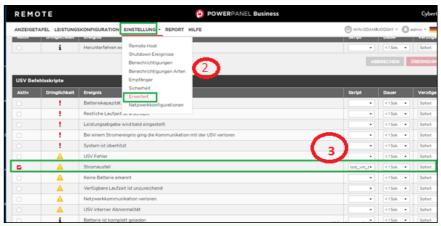

Hinweis: Die Verzögerungszeit des Skriptes sollte immer geringer als die Verzögerungszeit des Ereignisses.

7.1. Beispiele von stop-testVM.cmd

-Force

Gibt an, dass das Herunterfahren der virtuellen Maschine erzwungen werden soll. Wenn die virtuelle Maschine über Anwendungen mit nicht gespeicherten Daten verfügt, hat die virtuelle Maschine fünf Minuten Zeit, um Daten zu speichern und herunterzufahren. Wenn die virtuelle Maschine gesperrt ist, wird sie sofort heruntergefahren.

7.1.1. Für eine VM:

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vmname -Force)

7.1.2. Für mehrere VM

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vm1name, vm2name, - Force)

-Save

mit denen man festlegt, dass die VM gespeichert wird

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vmname -Save

-TurnOff



mit denen man festlegt, dass die VM ausgeschaltet wird

powershell (Get-Command -Module hyper-v) -and (get-vm) -and (stop-vm vmname -TurnOff

7.1.3. Mehrere VMs mit Verzögerung herunterfahren.

powershell.exe Stop-VM -Name VM-1 -Force

powershell.exe -command "Start-Sleep -Seconds 30"

powershell.exe Stop-VM -Name VM-2 -Force

powershell.exe -command "Start-Sleep -Seconds 120"

powershell.exe Stop-VM -Name VM-3 -Force

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass Sie die "-Force" setzen müssen. Wenn Sie es nicht setzen, erscheint die Warnmeldung JA / NEIN. Dann wird der Befehl angehalten, während Sie auf das JA / NEIN klicken.




8. Shutdown VM and Stop Hyper-V Cluster mit der PowerPanel® Business 4.x Remote & Skript

8.1. Beispiel:

- 1. PowerPanel Business meldet, dass die USV im Batteriebetrieb ist.
- 2. Nach Ablauf der für das Ereignis "Auf Batterie" konfigurierten Herunterfahrverzögerung sendet PowerPanel Business einen Befehl zum Ausschalten der USV. Das Ausschalten der USV wird gestartet.
- 3. PowerPanel Business setzt den Clusterknoten aus und beginnt mit der Migration von VMs und fährt dann alle VMs herunter, die nicht migriert werden können.
- 4. Nach 8 Minuten (VM-Migrationsverzögerung = 180, VM-Herunterfahrverzögerung = 180) stoppt PowerPanel Business den Cluster.
- 5. Nach 2 Minuten (Dauer des Clusterstopps = 180) startet PowerPanel Business die Sequenz für das Herunterfahren des Betriebssystems.
- 6. Nach einer Verzögerung von 70 Sekunden beginnt das Betriebssystem mit dem Herunterfahren.
- 7. Die USV wartet die Zeit ab, die durch eines der folgenden Ereignisse angezeigt wird, je nachdem, welches länger dauert: Dauer bei niedrigem Batteriestand oder maximal erforderliche Verzögerung. Diese Werte werden auf der Shutdown-Seite der USV-Benutzeroberfläche (NMC) angezeigt.
- 8. Nach dieser Verzögerung wird eine weitere nicht konfigurierbare zweiminütige Verzögerung heruntergezählt.
- 9. Die USV wird dann gemäß der vom Benutzer konfigurierten Abschaltverzögerungszeit ausgeschaltet.

Speichern Sie das folgende Skript als "shutdown_script.ps1".

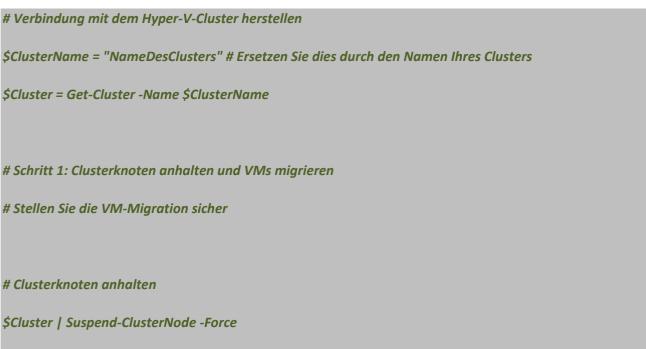



```
# Warten Sie 120 Sekunden
Start-Sleep -Seconds 120
# Migrieren Sie VMs auf verfügbare Hosts
$VMs = Get-VM -Cluster $ClusterName
$AvailableNodes = Get-ClusterNode -Cluster $ClusterName | Where-Object { $_.State -eq "Up" -and
$_.StateDescription -ne "Up (Nicht redundant)" }
$AvailableNodeNames = $AvailableNodes.Name
foreach ($VM in $VMs) {
  $VM | Set-VMHost -ComputerName $AvailableNodeNames -AsJob
# Warten Sie auf die VM-Migration (Dauer: 180 Sekunden)
Start-Sleep -Seconds 180
# Schritt 2: Wenn die Dauer nicht ausreicht, fahren Sie die verbleibenden VMs herunter
$RemainingVMs = Get-VM -Cluster $ClusterName
$ShutdownDuration = 180
# Überprüfen Sie VMs, die noch ausgeführt werden
foreach ($VM in $RemainingVMs) {
  $VMStatus = $VM.Status
  if ($VMStatus -eq "Running") {
```



```
# Versuchen Sie einen geordneten Shutdown
    $VM | Stop-VM -TurnOff -Shutdown -Force -Confirm:$false
    # Warten Sie auf den VM-Shutdown (Dauer: 180 Sekunden)
    Start-Sleep -Seconds $ShutdownDuration
  }
# Schritt 3: Stopp des Clusters
# Warten Sie 120 Sekunden
Start-Sleep -Seconds 120
# Stoppen Sie den Cluster
$Cluster | Stop-Cluster -Force
# Warten Sie auf das Anhalten des Clusters (Dauer: 180 Sekunden)
Start-Sleep -Seconds 180
# Benachrichtigen Sie, dass der Cluster erfolgreich heruntergefahren wurde
Write-Host "Der Cluster wurde erfolgreich heruntergefahren." Write-Host "The cluster has been
successfully shut down. "Stop-Computer -ComputerName "Host1" -Force
# Warten Sie 2 Minuten (120 Sekunden)
Start-Sleep -Seconds 120
```



```
# Herunterfahren von Hyper-V-Host 2
Stop-Computer -ComputerName "Host2" -Force
# Warten Sie weitere 2 Minuten (120 Sekunden), bevor Sie den Cluster herunterfahren
Start-Sleep -Seconds 120
# Herunterfahren des Clusters
Stop-Cluster -Name $ClusterName -Force
# Überprüfen, ob der Cluster heruntergefahren wurde
$ClusterState = (Get-Cluster -Name $ClusterName).State
if ($ClusterState -eq "Offline") {
  Write-Host "Der Cluster wurde erfolgreich heruntergefahren."
} else {
  Write-Host "Fehler beim Herunterfahren des Clusters."
```

Führen Sie das Skript mit folgendem Befehl aus

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\path\to\your\script\shutdown_script.ps1

Achten Sie darauf, dass Sie C:\path\to\your\script\ durch den tatsächlichen Pfad zu Ihrem Skript ersetzen.

Das Flag **"ExecutionPolicy Bypass"** wird verwendet, um die PowerShell-Ausführungsrichtlinie, die die Ausführung von Skripts einschränken kann, vorübergehend zu umgehen. Gehen Sie bei der Verwendung dieses Flags vorsichtig vor und stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitsauswirkungen verstehen.



9. Herunterfahren des NAS mit der PowerPanel® Business 4.x Remote & Skript

9.1. Vorbereitung


- 1. Verbindung USV mit NAS via SNMP /(RMCARD)
- 2. Installieren Sie das Tool Power Device Network Utility.

Hinweis: Alternativ können Sie auch andere IP-Scanner verwenden

3. Klicken Sie auf die IP-Adresse, nachdem das PDNU-Tool die RMCard gefunden hat.

Sie gelangen auf die Weboberfläche der RMCard

Standard-Login: admin/admin oder cyber/cyber.

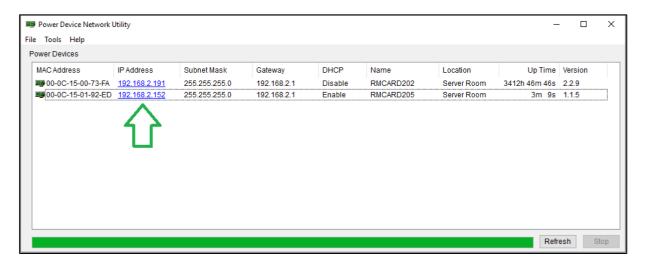




9.2. SNMPv1

1. Navigieren Sie zu **System** → **SNMPv1 Service** und aktivieren Sie die "**Zugriffs-Erlaubnis"**, wenn Sie die SNMP Version 1 verwenden möchten.

Klicken Sie auf Übernehmen und danach auf eine der Gruppen zur weiteren Konfiguration.

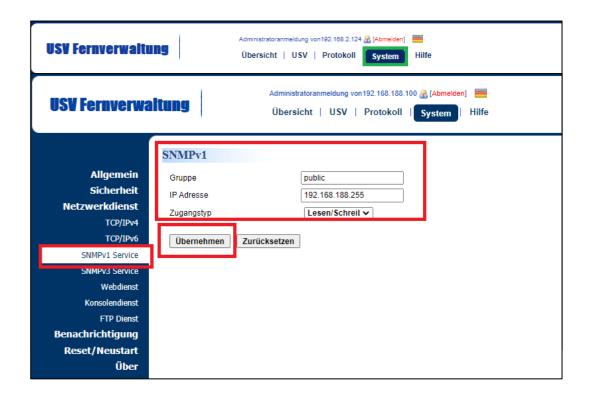

2. Legen Sie einen beliebigen **Gruppennamen fest**, und setzen Sie den **Zugangstyp** auf Lesen/Schreiben.

Wichtig: Mit IP-Adresse ist hier der Netzwerkbereich gemeint. Dieser muss hier wie die Netzwerkadresse jedoch am Ende mit ".255" statt der ".0" angegeben werden.

Beispiele: NW-Adresse: 192.168.178.0 → Angabe: 192.168.178.255 oder

NW-Adresse: 192.0.0.0 → Angabe: 192.255.255.255

Hinweis: Im Zweifelsfall lassen Sie die IP-Adresse auf 0.0.0.0 (oder 255.255.255.255), damit werden alle Netzwerkbereiche zugelassen.


3. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen.



9.3. SNMPv3

 Navigieren Sie zu System → SNMPv3 Service und aktivieren Sie die Zugriffs-Erlaubnis,


wenn Sie die SNMP Version 3 verwenden möchten.

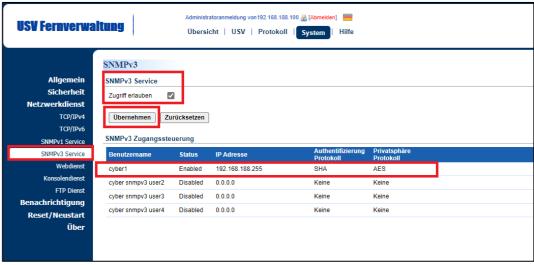

- 2. Klicken Sie auf Übernehmen und danach auf einen der Benutzer zur weiteren Konfiguration.
- 3. Aktivieren Sie den Zugriff, legen Sie einen beliebigen Benutzernamen und die IP-Adresse fest.

Legen Sie optional Authentisierungsschlüssel (keinen/MD5/SHA) und/oder Datenschutzschlüssel (keinen/DES/AES) fest. Legen Sie ggf. jeweilige Kennwörter fest.

Hinweis: Im Zweifelsfall lassen Sie die IP-Adresse auf 0.0.0.0 (oder 255.255.255.255), damit werden alle Netzwerkbereiche zugelassen. **Übernehmen Sie** Ihre Einstellungen.

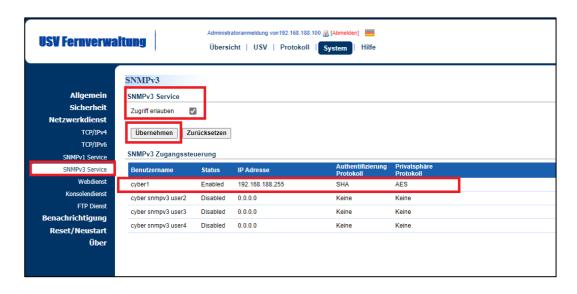




9.4. Navigieren Sie nun zur Weboberfläche des NAS.


9.4.1. QNAP

9.4.1.1. Aktivierung SSH-Dienst

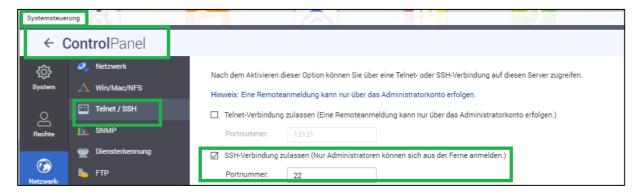

Damit sich der SSH-Client remote anmelden kann sollten Sie den SSH-Dienst aktivieren.

Login als Administrator auf Web-Service von QTS und aktivieren "SSH Verbindung zulassen" aus Systemsteuerung > Netzwerk- und Datei Services > Telnet/SSH

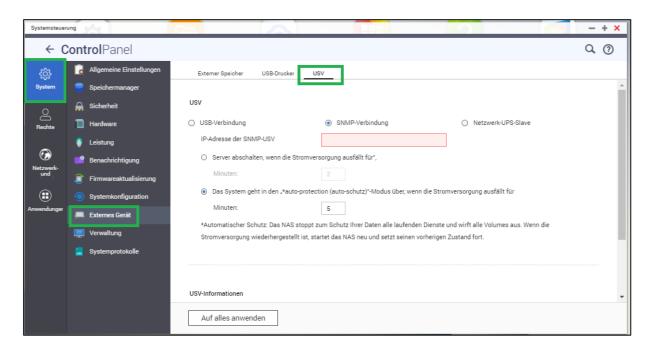


- 1. Öffnen Sie die Systemsteuerung und darin den Punkt System.
- 2. Öffnen Sie den Punkt Externes Gerät
- 3. Navigieren Sie zum Reiter USV setzen Sie den Haken bei SNMP-Verbindung
- 4. Geben Sie nun als IP-Adresse der SNMP USV die IP-Adresse der RMCard/USV ein.
- 5. Setzen Sie den Haken bei "Das System geht in den "auto-protection(auto-schutz) Modus über, wenn die Stromversorgung ausfällt für.." und legen Sie die Dauer fest, nachdem das System in den Sicheren Modus wechseln soll.

Hinweis: Ohne den Haken hier, wird erst bei niedrigem Akkustrom gewechselt.


6. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen.



7. Warten Sie einige Sekunden bis die **Einstellungen angewendet** werden, bevor Sie das Fenster verlassen bzw. die Systemsteuerung schließen. Wenn alles erfolgreich konfiguriert sind, bekommen Sie eine Meldung

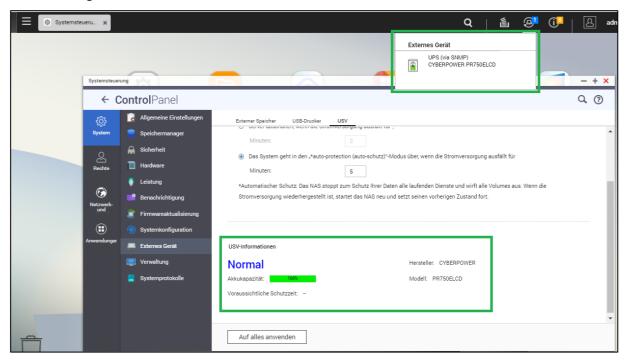


- 9.4.1.2. Öffnen Sie die Netzwerk- und Dateiservises und darin den Punkt SNMP.
- 1. Setzen Sie den Haken bei "SNMP-Dienst aktivieren".

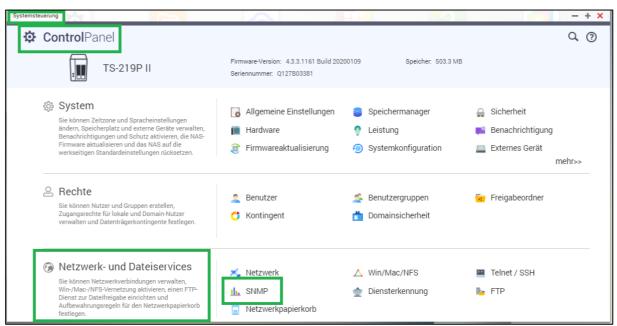

- 2. Wählen Sie als **SNMP-Version v3** und geben den zuvor (in **B) festgelegten Benutzernamen** ein. Aktivieren Sie gegebenenfalls auch die anderen Optionen gemäß Ihrer in **B** getätigten Einstellungen und passen diese entsprechend, hinsichtlich der Protokolle und Passwörter, an.
- 3. Übernehmen Sie die Einstellungen.



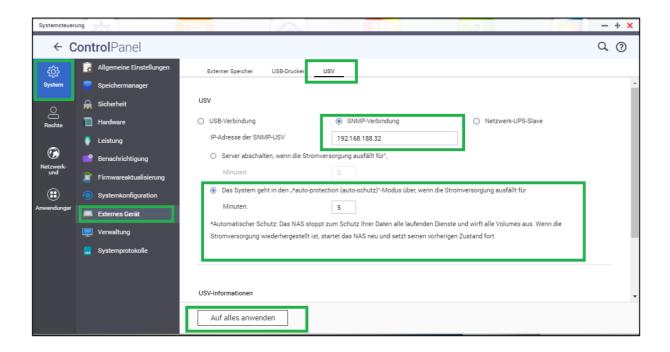

9.5. Synology

9.5.1. Aktivierung SSH-Dienst


- 1. Login als Administrator auf Web Service von DSM im Menüpunkt "Systemsteuerung > Erweiterter Modus > Anwendungen > Terminal & SNMP" "SSH -Dienst aktivieren" auswählen.
- 2. Öffnen Sie die **Systemsteuerung** und darin den Punkt **Hardware & Energie**.
- 3. Navigieren Sie zum Reiter **USV** setzen Sie den Haken bei **USV-Unterstützung aktivieren** und wählen als Netzwerk-USV-Typ **SNMP-USV.**
- 4. Setzen Sie den Haken bei "Zeit, ehe die DiskStation in den Sicheren Modus wechselt" und legen Sie die Dauer fest, nachdem das System in den Sicheren Modus wechseln soll.

Hinweis: Ohne den Haken hier, wird erst bei niedrigem Akkustrom gewechselt

- 5. Geben Sie nun als **SNMP USV IP-Adresse** die IP-Adresse der RMCard/USV ein und wählen **cyberpowe**r als SNMP MIB.
- 6. Wählen Sie als **SNMP-Version v1** und geben den zuvor festgelegten **Gruppennamen** ein.
- 7. Aktivieren Sie optional das NAS als Netzwerk-USV-Server.



Hinweis: Lesen Sie hier im Abschnitt Netzwerk-USV-Unterstützung, was diese Option im Detail bedeutet. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen.

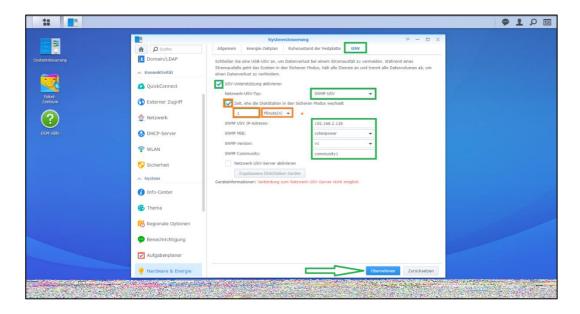

- 1. Wählen Sie als **SNMP-Version v3** und geben den zuvor **festgelegten Benutzernamen** ein.
- 2. Aktivieren Sie gegebenenfalls auch die **anderen Optionen gemäß Ihren getätigten Einstellungen** und passen diese entsprechend, hinsichtlich der **Protokolle und Passwörter**, an.
- 3. Aktivieren Sie optional das NAS als **Netzwerk-USV-Server**.

Hinweis: Lesen Sie hier im Abschnitt Netzwerk-USV-Unterstützung, was diese Option im Detail bedeutet. **Übernehmen** Sie die Einstellungen.

Warten Sie einige Sekunden bis die Einstellungen angewendet werden, bevor Sie das Fenster verlassen bzw. die Systemsteuerung schließen.

4. Achten Sie auf die Bestätigung, dass die Einstellungen übernommen wurden.

Hinweis: Wiederholen Sie ggf. das Übernehmen der Einstellungen

5. Ignorieren Sie die Meldung "Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich ",wenn Sie den Netzwerk-USV-Server nicht aktiviert haben.



9.6. Herunterfahren SSH-Tool

Um das NAS-Gerät über den SSH-Dienst fernzusteuern, wird empfohlen, als SSH-Client Tool **plink.exe** zu verwenden. Besuchen Sie den Link: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html,

um das plink.exe Tool im Zielverzeichnis herunterzuladen.

Hinweis: Das Tool **plink.exe** kann überall gespeichert werden. Der Befehl in\CyberPower Business\extcmd muss den Plink Pfad zuweisen

9.7. Editieren externen Befehl der Power Panel Business Edition für Windows

- 1. Wechseln Sie zum Verzeichnis der PowerPanel®Software, z. B. C:\Program Files (x86)\CyberPower PowerPanel Business ist das Standardverzeichnis.
- 2. Stellen Sie sicher, dass Sie über die Administratorberechtigung verfügen.
- 3. Edit **default.cmd**. Fügen Sie den folgenden Befehl, unter **":doEventOccurCommand"** ein, um das Herunterfahren der NAS-Geräte zu ermöglichen.

Bei Synology z.B.:

echo y | "C:\plink.exe" -ssh -pw AdminPassword AdminAcount@IpAddress "sudo /sbin/shutdown -P now"

Bei QNAP z.B.:

echo y "C:\plink.exe" -ssh -pw AdminPassword admin@IPAddress "poweroff -d 10"

or

echo y | "C:\plink.exe IPAddress -batch -ssh -l admin -pw AdminPassword "poweroff -d 10"

AdminAccount: Administrator Konto für NAS

AdminPassword: Administrator Kennwort für NAS

IpAddress: IP-Adresse von NAS.

-d: delay time in sec

Wenn ein Energieereignis eintritt, wird die Ausführung externer Befehle vor dem Herunterfahren des Computers initiiert. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **F**.



@echo off

Beispiel von default.cmd bei Synology NAS:

```
rem You can write your own commands by any *.cmd
rem *.cmd file supports windows shell command
rem Available environment variable
rem %EVENT_STAGE% when an event occurred, there are two stage for invoking commands.
rem When an event occurred, it enters OCCUR stage and invoking related commands.
rem When an event finished, it enters FINISH stage and invoking related commands.
rem %EVENT% represents the event identification, %EVENT_CONDITION% represents the condition
identification.
rem To understand the value definition of both environment variable, please check online help or user's
manual.
rem %MODULE_NO% represents a UPS module number to help identify which module the event occur on.
(Agent only)
if "%EVENT_STAGE%"=="OCCUR" goto doEventOccurCommand
if "%EVENT_STAGE%"=="FINISH" goto doEventFinishCommand
goto end
:doEventOccurCommand
rem Write commands here.
rem The commands will be ran when an event occurred.
echo y | "C: \plink.exe" -ssh -pw password admin@192.168.188.xx "sudo /sbin/shutdown -P now"
goto end
:doEventFinishCommand
```



rem Write commands here.
rem The commands will be ran when the occurred event finished.
rem Note: not all occurred event has FINISH stage.
goto end
:end
exit

HINWEIS 1

- Da sich Ihre IP-Adresse, die dynamisch bezogen wird, ändern kann, müssen Sie den Domänennamen durch die IP-Adresse ersetzen. Das Herunterfahren des NAS-Geräts funktioniert aufgrund der geänderten IP-Adresse möglicherweise nicht. Es wird empfohlen, den DDNS-Dienst zu verwenden, um das Problem der dynamischen IP-Adresse zu lösen. Weitere Einzelheiten zum DDNS-Dienst finden Sie im NAS-Benutzerhandbuch.
- Die Power Panel-Software wurde bei Synology und QNAPNAS getestet.

HINWEIS 2

- **EVENT_STAGE" = "OCCUR"** bedeutet, wenn das Ereignis auftritt
- **EVENT_STAGE" = "FINISH"** bedeutet das Ereignis nicht mehr da oder erledigt ist.
- Bei Schwellenwerten ist es aber so , dass das Ereignis erst aufgehoben ist, wenn der Schwellenwert wieder höher ist.
- Es gibt keine Möglichkeit 2 Schwellwerte bei einem Ereignis anzulegen.
- Wenn Sie z.B das Herunterfahren des Servers über den Wert Batterie schwach festlegen ist das möglich, aber das Wiederstarten des Servers müssten dann aber über den Wert Stromausfall als zweites Script gelöst werden.



CyberPower

<u>CyberPower | USV Systeme, PDU, Überspannungsschutz | Professionelle Stromversorgung Lösungen</u>

CyberPower Systems GmbH

Edisonstr. 16,

85716 Unterschleissheim

Germany

T: +49-89-1 222 166 -0 F: +49-89-1 222 166 -29

E-mail: service@cyberpower.de

Web: www.cyberpower.de

CyberPower Wiki: <u>Home | CyberPower Wiki (cyberpowersystems.de)</u>

CyberPower und das CyberPower-Logo sind Marken von Cyber Power Systems, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen, die

in vielen Ländern und Regionen registriert. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.